
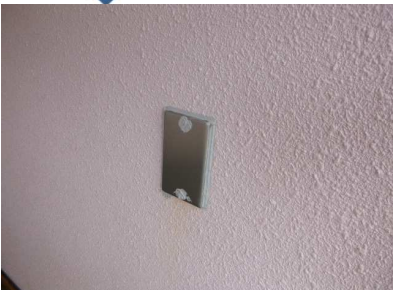


## 様邸屋上防水工事・クラック補修 完了報告書

施工日: 2014年6月3日  
 現場名:  
 住所:  
 施工会社:  
 東京インテリアリフォーム(株)

現地調査時の写真と防水工事・クラック補修をした写真になります。 防水工事: まずは玄関屋上の下地研磨をしクラック処理を通常致しますが、研磨した所クラックは全く見当たらなかったためプライマー処理(簡易防水処理)へ変更し更に天井材の雨漏りを調べた所、現在使用していないコンセントBOXのから雨が侵入したものと判断した為、メクラカバーを取付け致しました。 クラック補修: まずはクラックの部分に浸透接着材を塗りその上からシリコンで補強しアクリル塗料で仕上げております。

<p>1</p> <p>屋上防水工事・クラック補修前の写真になります</p>	<p>施工前</p> 	<p>施工中</p> 	<p>施工前</p> 	<p>施工前</p> 
<p>2</p> <p>施工中の写真です</p>	<p>施工中</p> 	<p>完了</p> 	<p>施工中</p> 	<p>施工中</p> 
<p>3</p> <p>屋上防水工事・クラック補修完了写真になります</p>	<p>施工中</p> 	<p>完了</p> 	<p>完了</p> 	<p>完了</p> 